

АКТ диагностики оборудования

Дата диагностики: «15» май 2019г.

Адрес диагностики: с/п. Троицкад удал. от МКАД: 1408 км.

Общие сведения				
Организация-заказчик				
Марка и модель автомобиля	<u>Бухарин 473 511</u>			
Гос. номер автомобиля	<u>6266 НН 77</u>		№ SIM-карты (до начала работ)	№ SIM-карты (после окончания работ)
VIN				
№ ДУТа (установлен на момент диагностики)	<u>Автосексор КБ-02</u> <u>168580</u>	№ нового ДУТа (в случае замены)	<u>Автосексор КБ-02</u> <u>265129</u>	
ID-номер модуля мониторинга (установлен на момент диагностики)	<u>СКАУТ 700 Pro</u> <u>436241</u>	ID нового блока (в случае замены)	<u>СКАУТ 600 STD</u> <u>260471</u>	
Примечания:	<u>Промбл: 19633162, 02788935, 0468428, 0505905, 046847</u>			
Комментарии	Тарировка <u>0468459.</u>			
Состояние пломб	АЦП А0		Топливо (объем бака)	
	<u>л</u>	<u>ГЛ</u>	<u>л</u>	<u>ГЛ</u>
Разъем	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>220,12 - 1368</u>	
MT-5XX/600/700/ <u>Pro</u>	<u>10,20</u>	<u>- 518</u>	<u>220,40 - 1437</u>	
Состояние соединения антенн		<u>20,22</u>	<u>- 561</u>	<u>226,24 - 1499</u>
GPS	<u>Норм</u>	<u>30,17</u>	<u>- 604</u>	
GSM	<u>Норм</u>	<u>45,17</u>	<u>- 668</u>	
Состояние авто		<u>60,26</u>	<u>- 730</u>	
Не заправлено		<u>75,23</u>	<u>- 794</u>	
Электро оборудование авто	<u>Удовл.</u>	<u>80,20</u>	<u>- 857</u>	
Пломбы ДУТ	<u>-</u>	<u>105,08</u>	<u>- 919</u>	
Тяжелые условия труда		<u>120,20</u>	<u>- 884</u>	
Сложный монтаж		<u>135,21</u>	<u>- 1048</u>	
Уровень напряжения		<u>170,18</u>	<u>- 1195</u>	
В эл. сети а/м	<u>24</u>	<u>180,21</u>	<u>- 1238</u>	
На аккумуля. MT-5XX/600/700/		<u>190,61</u>	<u>- 1280</u>	
Датчик Уровня Топлива		<u>200,19</u>	<u>- 1321</u>	
«Грубо»	Контрольный слив/залив			
	Бак 1 (л)		Бак 2 (л)	
«Точно»	Время:		Время:	
«Исполнение»	Слив	Залив	Слив	Залив
Сетевой адрес				

Заключение о причине неисправности: (MT 700 Pro неисправен, перегорел преобразователь, вырван кабель из ДУТ, отсутствует опломба на кабеле ДУТ, проводка ТС повреждена, терминал ДУТ был подвержен температурному перепаду) Предварительные работы от 15 апреля 17

Список произведенных работ: Замена - MT 600 STD, замена ДУТ, тарировка бака.

(перепрошивка, снятие для проверки в техотделе, иное - указать).

Из резервной емкости залито _____ л. Остаток топлива после работ _____ л.

(заполняется при работе с топливными датчиками)

Перевод ТС на обл. Гарантия Не гарантия Требуется экспертиза

(указать причину) (доставить в офис в течение 3-х дней)

	Час : мин	Подпись Заказчика
Время прибытия на объект		
Время начала работ		
Время простоя		
Время убытия		

Представитель Исполнителя
ООО «Сервис мониторинг»

Парамонков / Иван /

Представитель Заказчика

Сергей / [Подпись] /

Заказчик проверил и принял выполненные работы. Подтверждает работоспособность оборудования.
Претензий по работе оборудования и работоспособности электрооборудования автомобиля нет.